

BILAGA 2 BRISTER OCH SKADOR – TILLSTÅNDET 2016

Nedan förtecknade skador och brister är observerade vid översiktlig, okulär besiktning utförd i januari 2016. Alla mer svåråtkomliga byggnadsdelar eller utrymmen är dock inte kontrollerade. Förteckningen är aktuell information vid denna tidpunkt. Den bör uppdateras regelbundet för att vara användbar i en daglig diskussion kring underhåll och skötsel av kyrkan och dess inventarier.

De skador och brister som påtalas är sådana som bör åtgärdas eller hållas under uppsikt för vidare utredning och analys av tänkbara åtgärdsförslag. Mindre skador samt brister av ringa betydelse är inte förtecknade. Detta gäller även skador vars utveckling avstannat och som numera utgör en del av kyrkans historia.

För en tydligare bild av kyrkans och dess inventariers tekniska och funktionella status bör mer omfattande fältstudier med fokus på skadebild och orsakssammanhang genomföras.

Nedanstående förteckning utgår från underhållsplanens disposition.

Grundläggning och stomkonstruktion**Grundläggning och murar**

- Inga skador och brister observerade
-

Bjälklag och valv

- Inga skador och brister observerade

Taklag

- Inga skador och brister observerade
Tidigare mögel under observation

Exteriör**Murar**

- Släta putspartier på frontonen på sydsidan samt på fönsteromfattningarna är ej plana och har ej grada hörn eller raka kanter. Pilasterkapitäl vid västportalen är felaktigt utfört. Taklisterna på nykyrkan och sakristian är överputsade med spritputs.
- Algpåväxt på putsen, särskilt på spritputsen.
- Kalkavfärgningen har vittrat. Silikatfärgen skadad fläckvis.
- Saltutslag och större skador i avfärgningen, särskild vid västportalen.
- Kopparhaltigt vatten rinner från bleck och taklist och ger fläckar i putsen.
- Vittringsskador i spritputsen närmast mark.
- Vittringsskador i puts intill fönsterbleck.

Portar, fönster och övriga muröppningar



- Större rötskador i karmbottenstycken och nederdel av sidostycken i flera av fönstren i kyrkorummet, skadorna förvärras på grund av mindre lämplig målningsbehandling (alkydfärg i stället för linoljefärg).
- Fönsterbleck dåligt infästade och med felaktig anslutning till puts i smyggar.
- Fönster till pannrummet har stora rötskador.
-

Yttertak

- Ofta stormskador på tegeltaket, pannor blåser ner. Olika tegelformat försvårar underhållet. Underlagspapp enligt uppgift i mycket dåligt skick.

Interiör

Vapenhuset i tornets första våning

- Inga skador och brister observerade

Vapenhuset i nykyrkan

- Golvplattor saknar fogbruk

Uppgången till läktaren

- Inga skador och brister observerade
-

Väntrummet

- Textilskåpet saknar dörrar. Trångt i rummet med textilskåpet här.

Toaletten

- Inga skador och brister observerade

Vaktmästarrummet

- Inga skador och brister observerade

-

Kyrkorummet



- Färgen i träinnertaket flagar.

-

Sakristian

- Inga skador och brister observerade

-

Tornets andra våning

- Inga skador och brister observerade

-

Tornets tredje våning

- Inga skador och brister observerade

-

Tornets fjärde våning

- Inga skador och brister observerade

-

Tornvinden

- Visst läckage av regn vid hård blåst

-

Vinden över kyrkorummet

- Mögelpåväxt på takstolarna över orgelläktaren, spår av dropp av kondensvatten. Mycket trång och besvärlig uppgång till vinden

Pannrummet

- Inga skador och brister observerade

-

Fast inredning

Orgelläktaren

- Inga skador och brister observerade

-

Orgeln

- Inga skador och brister observerade

-

Bänkinredningen

- Torksprickor i spaglarna i ramverken

-

Altaranordningen

- Inga skador och brister observerade

-

Predikstolen

- Torksprickor i målning och spackling.

-

Dopfunten

- Inga skador och brister observerade

-

Tillgänglighet för rörelsehindrade

- Toaletten är inte helt tillgänglig för rörelsehindrade

Tekniska system

Elektricitet

- Inga skador och brister observerade

-

Belysning

- Inga skador och brister observerade

-

Värme

- Inga skador och brister observerade

-

Vatten och avlopp

- Inga skador och brister observerade

-

Ventilation

- Ventilationskanal från toalett mynnar på vinden, bör dras ut genom taket. Fläkten mycket bullrig.
Takfläktarna i kyrkorummet bör tagas bort.

-

Ljudanläggning

- Inga skador och brister observerade

-

Brandskydd och inbrottssäkerhet

- Kyrkan saknar rökdetektorer, brandlarm och brandskyddsdokumentation.
- Kyrkan saknar inbrottslarm.

-

Åskskydd

- Inga skador och brister observerade

-

Klockringning

- Inga skador och brister observerade
-

Inventarier

Metallföremål

Textilier

Mässhaken av vit sidendamast (inv nr 61) sliten vid axlarna och går ej att använda

.

Belysningsarmaturer

Övriga föremål